

平邑县住房和城乡建设局

对预拌混凝土生产企业第二季度质量检查 情况的通报

为进一步加强我县预拌混凝土生产企业的质量管理，强化企业安全意识，提高预拌混凝土产品质量，确保建筑工程结构安全，2023年6月14日至6月30日，平邑县住建局组织开展了第二季度全县预拌混凝土生产企业监督检查工作，现将检查情况通报如下：

一、基本情况

此次共检查预拌混凝土企业11个，下达整改通知书11份，其中临绍停产未检查。从检查情况来看，我县多数预拌混凝土生产企业质量管理体系基本健全，企业生产和检测设备基本符合要求，企业设备、仪器按时进行检定、校准，实验环境基本符合要求，能够按照有关标准、规范及文件开展检测实验工作。全县预拌混凝土质量体系、安全生产、扬尘整治等方面处于稳定、可控的状态，行业整体管理水平运行平稳。其中，平邑中联混凝土有限公司、临沂蓝特环保科技有限公司等排名靠前企业管理科学规范，产品质量稳定，实现安全生产，予以全县通报表扬。

二、存在主要问题

通过检查发现，少数别企业管理混乱，隐患较多。其中，平邑县万泰新型建材有限公司较差，主要表现在质量管理体系不健

全，实验室管理有问题，试验资料部分缺失。平邑县鑫隆建材有限公司资料记录不全，原材报告使用错误；现场沉淀池无护栏存在安全隐患；无砂石分离机等较多问题，已责令限期整改。各企业存在的主要问题如下：

（一）质量管理方面。一是原材料管理制度记录不全。体现在个别企业未建立健全原材料采购管理制度，部分原材料缺少产品质量证明文件；个别企业原材料进场统计不全；第三方检查数量不足等。二是预拌混凝土生产质量控制方面存在问题。部分企业混凝土检验数量不足，原材检测频次不足；配合比设计不规范、混凝土配合比和出厂配合比不一致等。三是试验室管理及运行存在的问题。部分企业原始记录填写不规范，检测目标值不足等；四是上料口和料仓标识不全，混凝土储料罐进料口信息量不足。

（二）安全生产方面。一是安全生产资料记录不及时，未按年度培训计划进行安全教育培训；二是个别企业未组织应急演练。三是部分生产场所设置安全隐患排查不足，问题未闭合整改。

三、下一步工作要求

（一）规范对原材料质量全过程的控制。所有进场材料要检验、验收，像水泥要及时向供货单位索要3天和28天补强报告；粉煤灰、矿粉等要有出厂检测合格证书合格后方能使用，进场出厂台账记录及时完整，检测数量要按照累计数量计算，各企业要加强记录和台账管理，加强对原材料的质量管控，保证产品质量。

（二）重点加强预拌混凝土配合比设计和试配工作。预拌混凝土生产企业应根据标准要求并结合混凝土生产和供应需要，充分考虑影响混凝土品质的各种因素，提高企业实验室配合比设计

和调整能力。要充分发挥技术负责人和试验室主任的作用，要重视生产过程中坍落度的验证控制与调整，不断提高商品混凝土生产质量控制水平。

（三）完善安全制度，提高企业环保意识。各预拌混凝土企业应以此次检查为契机，建立健全安全规章制度、应急预案，配备专职安全人员并持证上岗，定期举办消防、安全培训，定期对厂区内建（构）筑物按照有关规定进行检查，定期排查试验场所及生产场区是否存在安全隐患。加强沉淀池的规范建设，完善安全防护措施，同时不断增强企业环保意识，实现全过程绿色生产。

（四）施行差别化管理，重点监管问题较多的企业。对检查发现存在问题的企业，特别是因隐患较多、管理混乱被通报批评的企业，近期我局将进行“回头看”。各企业要以此为契机，对检查发现的问题举一反三，深入分析问题产生的原因，全面整改生产过程中存在的质量、安全隐患，不断完善管理制度和措施，提升全县预拌混凝土行业整体水平。

（五）强化对企业的资质人员动态核查管理。未配合各企业资质核验工作，企业要保障人员的到位和履职，企业技术负责人和试验室主任的作用在质量控制中举足轻重，试验人员的基础试验是保障原材合格的重要保障，故人员是生产平稳的先决条件。

附件：检查检查情况一览表

平邑县住房和城乡建设局

2023年7月2日

附件：

预拌混凝土企业存在问题一览表

企业名称	存 在 问 题	本季排名	上季排名
平邑中联水泥有限公司（基地站）	1、仪器设备检定（校准）计划台账，施工记录表不规范。2、应急演练评估报告无结论及改进意见。3、原始记录填写不规范。	1	1
临沂蓝特环保科技有限公司	1、质量手册、程序文件编审不规范。2、水泥胶砂未按新标准执行。3、无2023年原材料第三方送检台账。	2	2
临沂市蒙山旅游区恒瑞混凝土工程有限公司	1、水泥复试检验批与实际进场数量不符。2、混凝土统计设置目标偏低。3、一人一档无2023年社保证明。4、矿粉、粉煤灰场合格证不规范。5、新进员工安全教育培训不足。	3	4
平邑县东升混凝土有限公司	1. 水泥出厂检测报告28天补强报告收集不及时。2、粉煤灰的检验报告数量未按实际累计。3、原始记录和报告填写不规范。4、高处应急演练影像资料不足。	4	5
平邑金宇混凝土有限公司	1、混凝土统计评定表填写不规范。2、人员档案（一人一档）整理不规范。3、原材料批次统计不精确。4、粉煤灰出厂检测报告中检测数值一致。	5	6
平邑万特混凝土有限公司	1、原材复试记录不规范（水泥）。2、石子的含泥量计算有误。3、留样台账未在现场。4、粉煤灰进场复试样品容量超标。5、矿粉场台账累计计算错误。	6	3
平邑县盛瑞混凝土有限公司	1、原材料第三方送检不足。2、水泥合格证明收集不全，3天和28天补强报告明显不足。3、原材料砂石、粉煤灰未按累计数量计算检验批。4、设备使用记录不全。5、样品封样不规范。6、应急演练与实际不符，隐患排查记录不及时。	7	7

企业名称	存 在 问 题	本季排名	上季排名
临沂市蒙山旅游区泰和混凝土有限公司	1、混凝土统计评定表编写不规范。2、混凝土配合编号有误。3、原材料料仓标识不规范。4、设备维护保养不及时。5、隐患排查记录不及时。	8	9
临沂市蒙山旅游区金诚建筑材料有限公司	1、粉煤灰进场台账入仓号未填，原材记录信息不全。2、试验结论不规范。3、人员档案无2023年度社保证明。4、隐患排查无排查问题清单。	9	8
平邑县鑫隆建材有限公司	1、沉淀池无防护栏杆。2、现场未配置砂石分离机。3、标养室温控器设置不准确。4、扬尘检测项目数量不正确。5、标准养护室不规范，试块无唯一性标识。6、无试块养护记录台账，现场试块明显不足。7、石子使用报告使用错误。	10	10
万泰新型建材有限公司	1、沙（机制砂）未按进场数量进行复试。2、水泥粉煤灰外加剂原材合格证收集不及时。3、原始记录与报告填写不规范。4、粉煤灰、矿粉复试数量不足。5、应急演练与计划不符。	11	11
临绍(平邑)新型建材有限公司	停产中，未检查	未参与	12